

DEKRA Automobil GmbH - Niederlassung Rosenheim
Am Oberfeld 27, 83026 Rosenheim
Tel.: 08031/2178-0 Fax: 08031/2178-99

Objekt
Hersteller
Bestellnummer

Mastkran
unbekannt
Herr Kriewald

Besicht. Datum

22.02.2021

Chiemsee Yacht Club
Seglerweg 9
83209 Prien

Prüfbericht Nr.: S059273003542 0

Wiederkehrende Prüfung Winde-/Hub-/Zuggerät gem. BetrSichV

Prüfgrundlage
Prüfumfang
Die technische Prüfung umfasste
Auftraggeber
Betreiber
Anwesende
Besichtigungsort

DGUV V54 §23; DGUV G54 309-008
Technische Prüfung
Tragwerke, Schutzeinrichtung, Tragmittel, Beschilderung, Zustand der Bauteile
Chiemsee Yacht Club, Seglerweg 9, 83209 Prien
siehe Auftraggeber
Herren Kriewald und Schunk
siehe Auftraggeber

SV-Angabe:

Art und Umfang der Prüfung ist vom Betreiber in der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. Die durchgeführte Prüfung und die im Prüfbericht angegebene Prüffrist entspricht den Mindestanforderungen.

Festgestellte Mängel:

Nr.	Mangelbeschreibung	Code	Erl. am	durch
1	statischer Nachweiß der Mastkonstruktion liegt nicht vor.	v		
2	Fundament sehr stark korrodiert, Nachweiß (Statik) das die aufgenommenen Kräfte sicher in die Unterkonstruktion abgeleitet werden liegt nicht vor.	v		
3	Aufstiege / Zugänge / Freimaße entsprechen nicht dem Stand der Technik (z.B. Aufstiegssprossen, Rückenschutz, Freiräume, Geländer etc.).	v		
4	Seilwinde entspricht nicht dem derzeitigen Stand der Technik (Griffhülse festgerostet, einfache Ablaufsicherung Gefahr des Lastabsturzes, etc...,)	v		
5	Bedienungsanleitung liegt nicht vor.	e		

Ergebnis der Prüfung:

Am überprüften Objekt wurden zum Zeitpunkt der Prüfung **gefährliche Mängel** festgestellt. **Der Arbeitgeber ist für die umgehende Beseitigung aller Mängel verantwortlich.** Durch die festgestellten Mängel kann ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet werden.

Es bestehen Bedenken gegen den Weiterbetrieb. Nach Abstellung aller sicherheitsrelevanten Mängel kann die Prüfplakette angebracht werden. Nach Abstellung der Mängel wird eine **Nachprüfung empfohlen.**



Nächste wiederkehrende Prüfung:

02/2022

Ihr Sachverständiger
Joachim Jost

Datum:

22.02.2021

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Prüfbericht Nr.: S059273003542 0

Festgestellte Mängel: (Fortsetzung)

Nr.	Mangelbeschreibung	Code	Erl. am	durch
6	Gefährdungsbeurteilung / Betriebsanweisung lag zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor.	e		
7	Nachweiß über erfolgte Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 3 (Elektroprüfung) lag zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor.	e		
8	Seilzertifikat / Nachweiß über erfolgte Wechsel liegt nicht vor (Bruchlast / Tragfähigkeitsangabe)	e		
9	sämtliche Schäkel nicht gegen aufdrehen gesichert	e		
10	elektrische Leitungen Durchführungen unsachgemäß	e		
11	Abspannseile angescheuert (im Bereich des Geländer)	e		
12	Hakenflasche nicht einsehbar (Korrosion, Verbindungsteile ??)	e		
13	Seilendverbindung an der Winde unsachgemäß, an der Hakenflasche starke Korrosion	e		
14	Ab einer Steighöhe von 10 Metern sind Ruhepodeste vorzusehen	e		
15	Traglastangabe fehlt.	g		
16	Sicherung gegen Überlast fehlt	g		
17	Blinkleuchtenhalterung oben angebrochen	g		
18	Neigung des Mast messen und bewerten	g		

g = geringfügiger Mangel, e = erheblicher Mangel, v = gefährlicher Mangel