

1. ISTZUSTAND



2



Anweisungen:

- grundsätzlich sind alle Maßnahmen gemäß Protokoll vom 29.9.2021 umzusetzen.
- Die Fertigteiltreppenanlage ist oben, im Podestbereich mit PU Material zu verfügen. Ob eine seitliche Verfügung zur Wand ausgeführt werden soll, wird gemeinsam mit dem Auftraggeber entschieden.
- Herr Kurz: bitte prüfen, ob die Rinne als Austauschrinne geeignet ist und freigeben zur Montage.

3

2. FESTLEGUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG

2.1 EINGANGSSEITE



Thietges

Sachverständigenbüro für Bauschäden
und Bauwerkserhaltung

3



1) schadhaftes Mauerwerk partiell circa 15 cm tief austauschen.

2) Kabel freilegen, Leerrohre frei schneiden. Aussparung schließen. Kabel abdichten mit Remmers: Tape VF 350 HC, Dichtmanschette für Rohrdurchführungen

3) für die Ausführung der Sockelabdichtung ist das Detail R1 zu beachten.



4



Thieltes

 
Sachverständigenbüro für Bauschäden
und Bauwerkserhaltung

- Dichtkeble
- Abdichtung
- Sanierputz
- Putzabdichtung

4

DETAIL R1

ABDICHTUNG HOCHFÜHREN BIS
ZUR FENSTERBANK



OK-BODENSTEIN



CS

2.1 SONDERFALL TÜR

5




- ABDICHTUNG ALS WÄRMEEINSCHÜSS
- DICHTKEBLE
- ABDICHTUNG
- SANIERPUTZ
- PUTZABDICHTUNG
- FLÜSSIGKUNSTSTOFF

DETAIL R1.1

SCHUTZBLECH
(FESTLEGEN FOLGT)

OK-BORDSTEIN

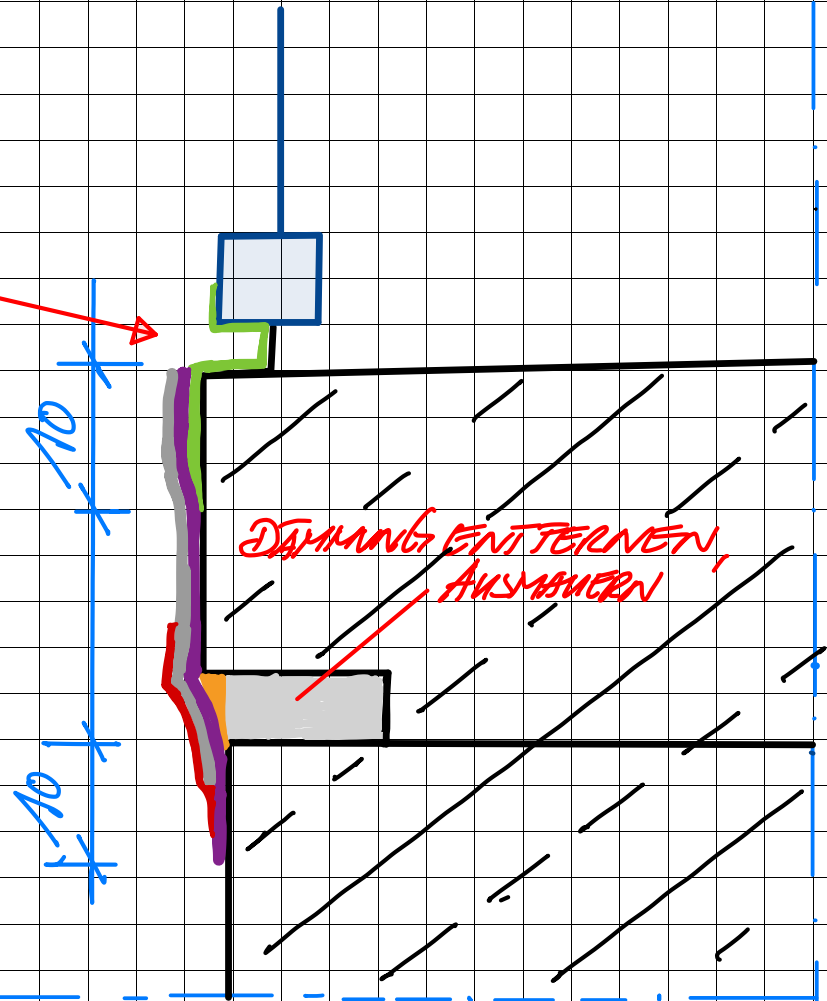

07.10.2021

[Handwritten signature]